

苓北発電所1号機

[損傷箇所]

○ボイラーの2箇所(下図 箇所、 箇所)に損傷を確認

[推定原因]

箇所：ボイラー内部の燃焼変化等に伴う繰返し熱応力による疲労に加え、燃料中の硫黄分による腐食作用でき裂が発生・進展し、損傷に至ったものと推定

箇所： 箇所での給水の漏洩で管が過熱され、損傷したものと推定

[損傷箇所及び類似箇所の点検修理]

○損傷箇所、及び表面にき裂の確認された下図 箇所の範囲(約400本)を新管に取替

[ボイラー全体図]

