


苓北発電所2号機 ボイラー概略図

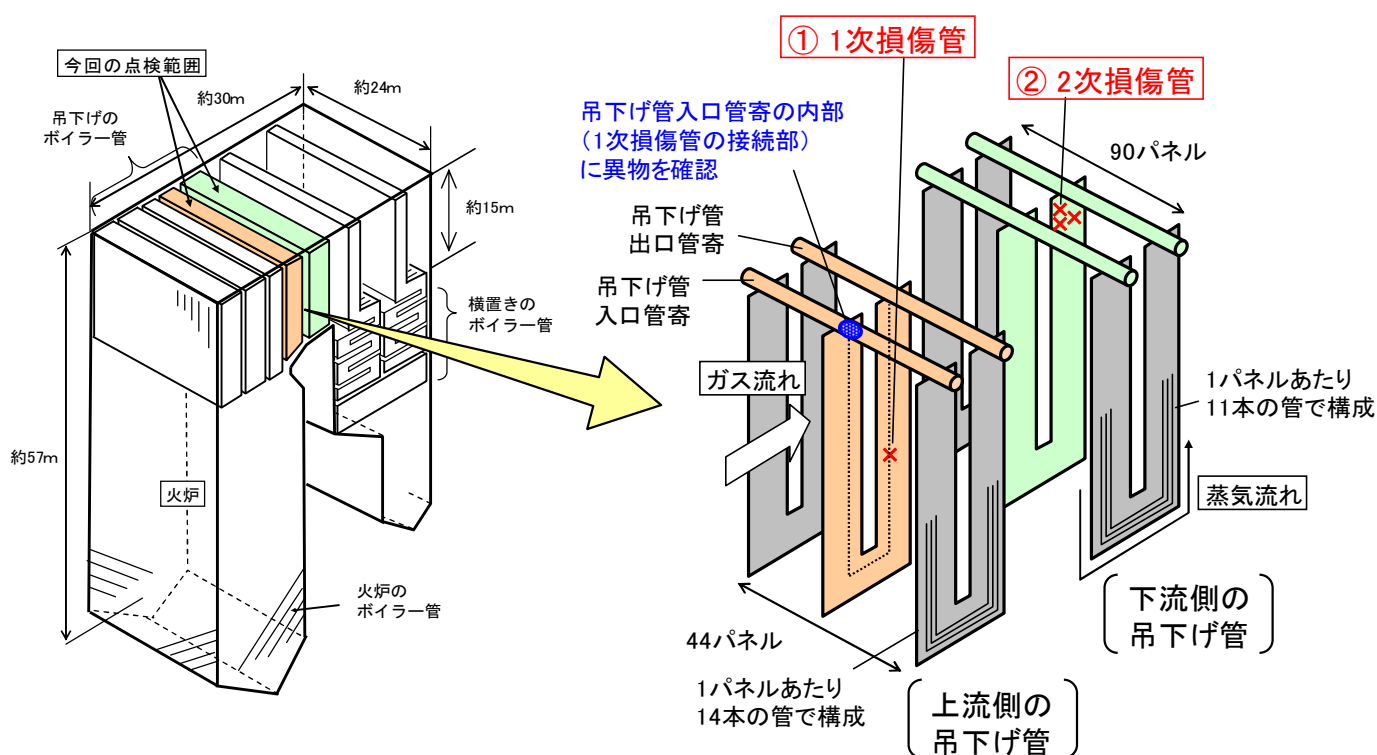

[点検結果及び推定原因]

- 上流側の吊下げ管入口管寄の内部に、異物[※]を確認し、回収済み
 ※ 管の手入れに使用する工具の一部が残留したものと推定
- ① 異物の影響で、上流側の吊下げ管 1本の蒸気流れが阻害された結果、管外表面が過熱、破口に至ったものと推定（1次損傷）
- ② 1次損傷管からの蒸気漏洩の影響で、下流側の吊下げ管が損傷（2次損傷）

[修理内容]

- 上記の損傷が確認された管 計10本の管について、取替を実施